



BMW

Alle modellen met schuif-/kanteldak

Bouwjaar 1994 - 2004

Uitval van de “tipfunctie” van het schuif-/kanteldak.

Wanneer de tipfunctie van de het schuif-/kanteldak van deze auto's niet meer functioneert, wordt dit mogelijk veroorzaakt doordat de voeding is onderbroken, bijvoorbeeld door het loskoppelen en opnieuw aansluiten van de accu. Om dit probleem op te lossen, dient u de tipfunctie opnieuw te programmeren. Hiertoe gaat u als volgt te werk:

- Schakel het contact in
- Druk de schakelaar van het schuif-/kanteldak in de richting “openen of kantelen” en houd de schakelaar in deze stand.
- Na het bereiken van de eindstand, dient u de schakelaar nog 20 seconden ingedrukt te houden.
- Wanneer het programmeren is gelukt, wordt dit bevestigd doordat het schuif-/kanteldak iets omhoog beweegt.