




Citroen C5 **Alle modellen tot bouwjaar 06-2001**

Auto zakt voor in


Dit probleem kan worden veroorzaakt door een gecorrodeerde stekkerverbinding.

Zonder duidelijk reden zakt de vering aan de vooras in.

Door water in de (zie afb. 1) stekkerverbinding van de BHI (geïntegreerd hydro-elektronisch blok, een deel van de hydropneumatische vering, zie afb. 2) ontstaat er corrosie aan de stekkercontacten. Om deze reden levert de fabrikant een speciale bescherming tegen oxidatie.

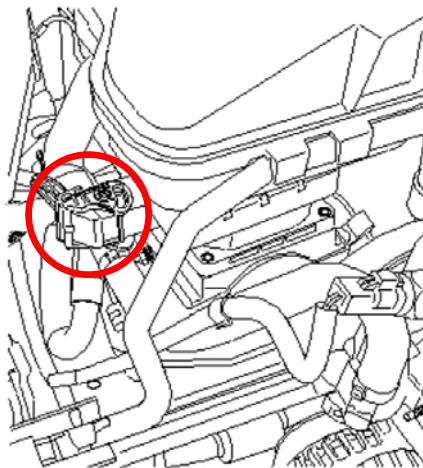

Afb. 1

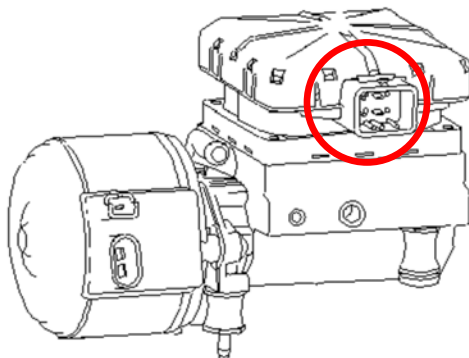

Afb. 2



Ga blij klachten als volgt te werk:

- Trek de stekker los en controleer op corrosie.
- Reinig de stekkercontacten en bescherm ze met elektronicaspray/-vet tegen vocht.
- Bevestig de oxidatiebescherming op de stekker en sluit de stekker opnieuw op de BHI aan.
- Trek de bescherming nu tot aan de BHI-behuizing omhoog, zodat de gehele stekkerverbinding is beschermd.
- Trek de kabelbandjes aan om de bescherming te bevestigen (zie afb. 3).

