



Citroën XM (Y4)

Remlicht functioneert niet / remlichtschakelaar is defect.

Bij de bovengenoemde voertuigen zonder ABS kunnen door een defecte remlichtschakelaar de remlichten uitvallen. De remlichtschakelaar (zie afbeelding) is in een kunststof behuizing op het rempedaal gemonteerd. Het bovenste deel (aan de onderzijde van het pedaalrubber) is verend gelagerd en activeert de schakelaar door middel van een kleine kunststof pen. Doordat de schakelaar de volledige stroom van de remlichten schakelt, kan de kunststof pen door overbelasting (met name bij voertuigen met aangekoppelde aanhanger) te warm worden en smelten. Hierdoor wordt de pen korter en is de schakelfunctie niet langer gegarandeerd. In dit geval moet de schakelaar worden vervangen.

