




Ford Escort vanaf bouwjaar 08/90

Bij dit autotype kan het voorkomen dat de kachelaanjager uitvalt. De oorzaak hiervan is een defect soldeerpunt in de zekeringkast.

Om de kosten van de reparatie laag te houden, kunnen de soldeerpunten in de meeste gevallen eenvoudig worden hersteld. Ga daarbij als volgt te werk:

1. Zorg ervoor dat de beveiligingscode van de radio bekend is..
2. Accu loskoppelen
3. Dashboardbekleding rond de zekeringkast uitbouwen
4. Zekeringnummers en bijbehorende ampérages noteren, zekeringen uitnemen
5. Voorste afdekking van de zekeringkast losclippen en wegnemen
6. Soldeerverbinding van zekeringhouder van de kachelaanjager (zekering 15, exacte gegevens in bedieningshandleiding) herstellen.
7. Componenten in omgekeerde volgorde monteren.

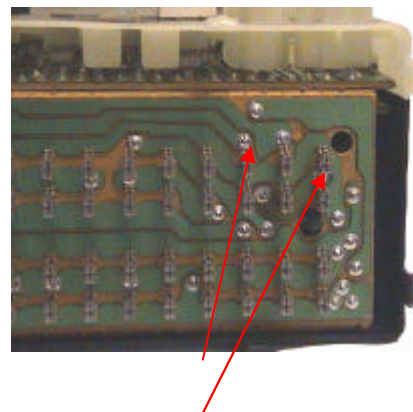

Belangrijke opmerking:

Tijdens het meten van de spanning aan de zekering van de kachelaanjager moet de ontsteking en de aanjager zijn ingeschakeld. Is de aanjager uitgeschakeld, dan kan er ondanks een defect soldeerpunt spanning worden gemeten, die bij belasting echter wegvalt.

Flits-info