



Fiesta '96 met 1,8 Endura-DE-motor, gebouwd van 08.95 tot 10.96

Piepende V-snaar dynamo / lege accu

Oplossing:

De oorzaak van dit probleem is een gebroken bevestigingssteun voor de dynamo, die moet worden vervangen. Tevens moet een nieuwe bevestigingsbout, met geïntegreerde ring, voor de dynamo worden gebruikt.

1. Dynamo uitbouwen
2. Steun dynamo uitbouwen (4 bouten)
3. Nieuwe steun monteren, oude weggooien
4. Dynamo met nieuwe bevestigingsbout monteren.

Opmerking:

De onderste, achterste bevestigingsbout van de dynamo wordt onder aan de voorzijde gemonteerd en de nieuwe, veranderde bout onder aan achterzijde.

