




Ford Ka met ABS gebouwd vanaf 09/96

Storingen van de radio wanneer het contact is ingeschakeld.


Wanneer bij dit type auto de radio storende geluiden produceert bij ingeschakeld contact, dan ligt de oorzaak hiervan mogelijk in een te lange massakabel. Deze wordt gestoord door de ABS-module.

Om het probleem op te lossen moet een kortere massakabel worden gemonteerd. Ga hiervoor als volgt te werk:

- Noteer de radiocode en demonteer de radio.
- Bij de stekker voor de spanning en massa de zwart/gele kabel van pin 2 en de zwart/groene kabel van pin 6 ca. 5 cm voor de stekker lossnijden (zie afbeelding 1).
- De kabeluiteinden aan de kant van de kabel isoleren en aan de kabelboom bevestigen.
- De nieuwe massakabel (bruin, 2,5 mm², 400 mm lang) aan de zwart/gele en zwart/groene kabel vast solderen. De soldeernaad isoleren.
- Het bovenste en onderste deel van de stuurbekleding demonteren.
- De nieuwe massakabel van de radiostekker naar de dwarsdrager van de stuurkolom leggen.
- Aansluitoog (M6) op de nieuwe massakabel monteren.
- Massakabel aan de schroef van de dwarsdrager bevestigen (zie afbeelding 2).
- Monteer de onderdelen weer in omgekeerde volgorde.

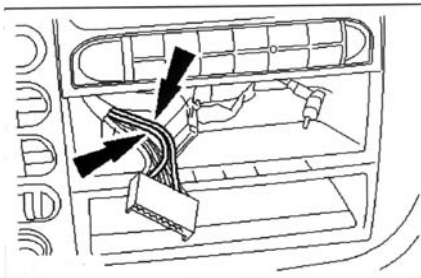

Afbeelding 1

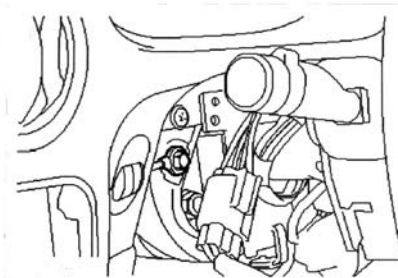

Afbeelding 2