



Ford Mondeo bouwjaar tot '96 Centrale vergrendeling met dubbele sluiting

Als bij auto's tot bouwjaar '96 over een niet functionerende centrale vergrendeling wordt gereclameerd, dan is een gecorrodeerd soldeerpunt een mogelijke oorzaak.

Het gecorrodeerde soldeerpunt bevindt zich aan de rechter zijde, onder de vloerbedekking voor de bijrijdersstoel. De reparatie als volgt uitvoeren:

1. Zijbekleding rechts demonteren
2. Vloerbedekking voor bijrijdersstoel voorzichtig optillen
3. Plakband van de kabelboom verwijderen
4. De met de soldeerpunten verbonden kabel uit de kabelboom opzoeken
5. Soldeerpunten beoordelen, er moeten blanke (beschadigde isolatie) kabels te zien zijn (als alle kabels en soldeerpunten in orde zijn, dan moet de oorzaak ergens anders worden gezocht).
6. Beschadigde kabels compleet met soldeerpunt vervangen
7. Nieuwe kabel met soldeerverbinder in kabelboom plaatsen
8. Kabelboom aansluitend met isolatieband omwikkelen
9. Vloerbedekking en bekleding weer aanbrengen

Flits-info