



Ford Mondeo 2001 Met standverwarming gebouwd tot 06/2002

Standverwarming functioneert niet, motor kan niet worden gestart.

Wanneer bij deze voertuigen de standverwarming niet functioneert en de motor niet kan worden gestart, ligt de oorzaak hiervan mogelijk in een doorgebrande zekering. Door een te geringe zekering van de stroomkring voor de standverwarming en de injectiepomp brandt de zekering 23 (15 A) door en wordt de bovenstaande storing veroorzaakt. Om de storing op te lossen moet een extra kabel met een zekering van de accu naar de standverwarming worden aangelegd en de standverwarming moet worden voorzien van een aangepaste gloeistift. De extra kabel moet worden beveiligd met een 20 A-zekering. Deze wordt direct aangesloten op de accu en de aansluitstekker van de standverwarming. De oude stroomvoorzieningskabel (pin 1, rode kabel) in de aansluitstekker van de standverwarming moet worden uitgepind en worden geïsoleerd. Om de aangepaste gloeistift te monteren moet de standverwarming worden gedemonteerd.