



FLITS-INFO

Mazda

5

Bouwjaar: 2010-2015

Motorcode: MZ-CD 1,6 (Y6) 1,6 (CW)

ESP-waarschuwinglampje brandt

Storingscode: U0428

Ongeldig signaal stuurhoeksensor

Als de bovengenoemde storing in combinatie met de vermelde storingscode wordt vastgesteld, wordt dit mogelijk veroorzaakt door een onjuiste kalibratie van de stuurhoeksensor.

Oplossing:

Om andere storingsbronnen uit te sluiten, moet eerst de omgeving van de stuurhoeksensor worden gecontroleerd.

Als hier geen storing wordt vastgesteld, moet er een kalibratie van de stuurhoeksensor worden uitgevoerd.

Hiervoor als volgt te werk gaan:

- Storingsgeheugen uitlezen en eventuele storingscodes wissen
- Initialisatierit (op een geschikt testtraject) uitvoeren:
De stuurinrichting in de rechte stand plaatsen en met een snelheid van ca. 20 km/h rijden tot het ESP-waarschuwinglampje dooft.