



Mercedes Benz C-Klasse (W202) Met 220 CDI-motor (611.960)

Motor gaat tijdens rijden uit.

Wanneer de motor van deze auto's na een afstand van ca. 70 km uitgaat, wordt dit mogelijk veroorzaakt door een lek in de behuizing van het brandstoffilter. Het lek is zo klein dat er geen brandstof naar buiten loopt, maar lucht in het systeem komt. In het storingsgeheugen kan de foutcode P1187 "Raildrukbe waking" zijn opgeslagen. Om dit probleem op te lossen, dient u de behuizing van het brandstoffilter te vervangen door een gemodificeerde uitvoering.