



Mercedes Benz C-Klasse (W202)

Storing in brandstofmeter

Het bovenstaande probleem kan zijn veroorzaakt door een doorgeschuurde of onderbroken elektrische leiding. In dit geval gaat het om de leiding naar de linker sensor van de brandstofmeter. Het defect bevindt zich bij de afdekking aan de onderzijde van de tank.

Ga hier als volgt te werk:

- Bouw de afdekking van de linker tanksensor uit en controleer de leiding.
- Als de leiding is beschadigd, dient u de achterbank uit te bouwen.
- Trek de plakstrip los om de leiding onder de vloerbedekking los te maken.
- Knip de leiding op de defecte plaats door.
- Strip de kabeluiteinden ca. 10 mm en verbindt ze met een CWT soldeermof (bestelnr. 8KW 744 888-003). Een te korte kabel iets aantrekken.
- Controleer of de rubbertule op de kabeldoorvoer naar het interieur goed op zijn plaats zit; eventueel aanpassen.
- Bevestig de leiding met een nieuwe plakstrip weer op zijn plaats.
- Monteer de achterbank op zijn plaats.