



Mercedes Benz type W 210 met de motoren 602.982, 604.91, 606.9, 611.9
Mercedes Benz type W 202 met de motoren 604.91, 611.96
Mercedes Benz type W 140 met de motor 606.9

Foutcode 1482 (gloei-eindtrap defect) in het storingsgeheugen

Wanneer in het storingsgeheugen de bovengenoemde foutcode is geregistreerd, kan dit worden veroorzaakt door de kabelverbinding tussen de gloei-eindtrap en het motorregelapparaat.

Om deze reden moet de kabel (signaal, massa en voedingsspanning) worden gecontroleerd op een mogelijk loszittend contact, massasluiting of kortsluiting van de pluspool. Wanneer de kabelverbinding in orde is, moet de gloei-eindtrap worden gecontroleerd en indien nodig worden vervangen.