



Mercedes Benz G-model (type 460)

Centrale vergrendeling functioneert niet

De bovenstaande storing kan meerdere oorzaken hebben.

Onderbreking in de kabelset:

Kabelset controleren op mechanische beschadigingen door corrosie. De stekkerverbinding van de kabelset in de deur wordt door een klem vastgehouden aan een metalen hoekstuk aan de binnenzijde van de deur. Onder bepaalde omstandigheden kan deze klem losraken. Dan bestaat het gevaar dat bij het openen van de zijramen de stekkerverbinding uit elkaar wordt getrokken. In dit geval moet de klem ietwat worden gebogen, zodat deze beter kan worden gemonteerd. Stekkerverbinding vastmaken en extra met kabelbinders bevestigen.

Defecte stelmotor:

De stelmotor testen door gedurende korte tijd (max. 0,5 sec.) een testspanning toe te voeren. Indien nodig vervangen.

Schakelaar in bestuurdersportier defect:

Dit is het geval wanneer geen van de portiervergrendelingen functioneert. Schakelaar controleren op contactonderbreking en corrosie, en vervolgens repareren of vernieuwen.

Stangmechanisme van het slot loopt stroef:

Door vervuilingen en weersinvloeden kan de beweeglijkheid van het stangmechanisme verslechteren. In dit geval moeten de bewegende delen weer gangbaar worden gemaakt. Vervolgens controleren of het stangmechanisme volledig goed beweegbaar is.