



## **Mercedes Benz Sprinter, type 901.6, 902.6, 903.6, 904.6, 905.6 en 690.6**

### **Motor draait in noodloop en/of laat zich niet uitschakelen**

Dit probleem kan worden veroorzaakt door een verkeerde gloeilamp in het achter-/remlicht. Wanneer bij een defect aan deze gloeilamp een eendraadsgloeilamp wordt gemonteerd in plaats van een tweedraadsgloeilamp, ontstaat er kortsluiting in de lamp. Hierdoor gaat de motor in de noodloop draaien. Onder bepaalde omstandigheden kunnen er ook een groot aantal storingscodes worden opgeslagen, die echter geen verband houden met de daadwerkelijke storing. Wanneer de motor korte tijd na het vervangen van de lamp wordt gestart, is het mogelijk dat deze niet meer met de contactsleutel kan worden uitgezet. De accu moet dan worden ontkoppeld.

In dit geval dient u de juiste gloeilamp in het achterlicht te monteren en alle storingen in het storingsgeheugen te wissen.

Flits-info