



Mercedes Benz C-klasse (W 203)

Uitval van de centrale vergrendeling van de voorportieren.

Wanneer bij dit type auto de centrale vergrendeling van een van de voorportieren niet goed functioneert, dan ligt de oorzaak hiervan mogelijk in het feit dat de portierbekleding op het stangmechanisme van de grendelpen drukt. In dit geval is het harmonicarubber dat het stangmechanisme naar het portierslot afdicht omgevouwen.

Om het probleem op te lossen, gaat u als volgt te werk:

- Portierbekleding van het betreffende portier demonteren.
- Dreunplaat in de buurt van het portierslot voorzichtig losmaken.
- Omgevouwen harmonicarubber voorzichtig met een punttang naar boven trekken.
- Functie van de centrale vergrendeling controleren.
- Dreunplaat weer vastlijmen.
- Portierbekleding weer monteren.
- Functie van de centrale vergrendeling opnieuw controleren.