



## Opel Sintra Vanaf bouwjaar 1997

### Ruitenwischerarm beweegt zich voorbij A-stijl.

Wanneer bij deze auto's de rechter ruitenwischerarm bij een hoge snelheid voorbij de A-stijl komt, wordt dit mogelijk veroorzaakt door een ontbrekende rubberaanslag. Om dit probleem op te lossen, dient u opnieuw een rubberaanslag te monteren. Hiertoe gaat u als volgt te werk:

- Breng op 4,5 cm vanaf het draaipunt van de rechter ruitenwischerarm met plakband of een uitwasbare stift een markering op de ruitenwischerarm aan (afb.).
- Schakel het contact in en activeer de schakelaar van de ruitenwischer. Zodra de ruitenwischerarm verticaal staat, zet u het contact uit.
- Monteer de rubberaanslag in het midden ten opzichte van de markering op de ruitenwischerarm (afb.).

Controleer ook of de bevestigingsschroef goed is aangedraaid.

