



## **Rover 45**

### **Alle modellen vanaf bouwjaar 1999**

#### **Ontsteking van motor slaat over en/of motor reageert slecht op gasgeven.**

Wanneer bij deze auto's de ontsteking van de motor overslaat en/of de motor slecht op gasgeven reageert, wordt dit mogelijk veroorzaakt door een beschadigde kabel naar de bobines. Omdat de bovenste motorafdekking (boven de bobines) verkeerd is ingebouwd, wordt de kabel naar de bobines vastgeklemd en beschadigd. Om dit probleem op te lossen, gaat u als volgt te werk:

- Bouw de bovenste motorafdekking uit.
- Controleer de kabelverbinding naar de bobines op de plaats waar zij onder de afdekking komen op beschadigingen.
- Repareer beschadigde plekken of, indien nodig, vervang de kabelstreng.
- Leg de kabels zoals voorgeschreven en bescherm ze tegen nieuwe beschadigingen.
- Monteer de bovenste motorafdekking terug.