




Saab 9-5

Alle voertuigen tot chassisnummer: W3053331


Beschadigde kabels in de buurt van de radio-inbouwopening.

Bij dit type auto is het mogelijk dat in het achterste deel van de radio-inbouwopening een kabelboom is beschadigd. De kabelboom is te dicht in de buurt van de onderste rechterhoek van de inbouwslede geplaatst. Om beschadiging te voorkomen of een bestaande beschadiging te verhelpen gaat u als volgt te werk:

- Radiocode noteren.
- Radio uit de inbouwopening trekken (afbeelding 1).
- Inbouwslede uit de middenconsole demonteren en de stekkerverbindingen losmaken (afbeelding 2).
- Controleren of de kabelboom aan de rechterkant van de inbouwopening is beschadigd.
- Indien nodig beschadigde kabels repareren.
- Inbouwpositie van de kabelboom zodanig veranderen, dat het niet mogelijk is dat deze opnieuw in contact komt met de radio-inbouwslede.
- Monteer de onderdelen weer in omgekeerde volgorde.

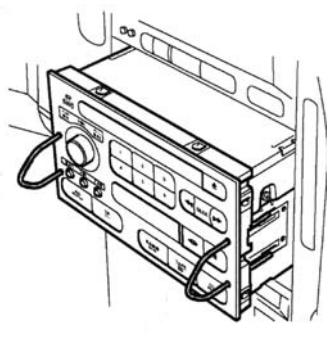

Afbeelding 1

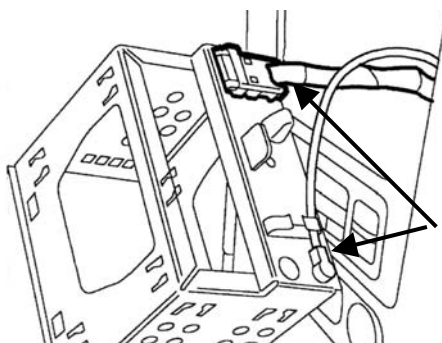Stekker-
verbindingen

Afbeelding 2