



## **Saab 9-5 tot chassisnummer W3087635 of X3005081**

### **Slechte massa**

Als, op dit autotype de linker koplamp, koplamprelais, koplampwischer, claxon, koelventilator, ventilatorrelais, wiswaterpomp en de niveau-indicatie niet of niet goed functioneren, kan de oorzaak liggen in een slechte verbinding met massa. Deze massa-verbinding (G 30) bevindt zich in de motorruimte voor de linker wielkast. Het is mogelijk dat de isolatie onder de massa-aansluiting zit geklemd.

Om dit probleem te verhelpen, de massa-aansluiting losmaken, schoonmaken en bij het vastmaken ervoor zorgen dat de isolatie niet wordt geklemd.

**Bulletin**

