



## VW

### Lupo

### Motor: 1,2 TDI (ANY, AYZ)

#### Motor schokt / gaat uit

Als de motor van de hierboven genoemde auto's schokt of afslaat, kan de onderdrukaansluiting van de luchtinlaatopening (afb.) verstopt zijn. In het storingsgeheugen wordt meetal de storingscode 17965 resp. P1557 (inlaatdrukregeling) opgeslagen. Bij klachten dient u met een vacuümpomp te controleren of de aansluiting lucht doorlaat. Als de aansluiting verstopt is, dient u de complete inlaatluchtgeleiding te vervangen. Vergeet s.v.p. niet om ook de leiding tussen aansluiting en inlaatdrukregelventiel te controleren.



Flits-info