



VW Passat 1.8 T (B5)

Motorcode ANB

Bouwjaar van 1999 - 2000

Motor loopt slecht

Het bovengenoemde probleem kan worden veroorzaakt door een of meerdere defecte bobines. Onder omstandigheden kan de klant ook klachten hebben over andere zaken, zoals slecht startgedrag, slecht stationair draaiende motor en slecht reageren op gasgeven. In dit geval dient u de bobine(s) te vervangen. Ook als de kabelboom van de bobine onvoldoende is geïsoleerd, kunnen deze problemen zich voordoen. Wij adviseren daarom ook de kabelboom aan te passen. Let er bij het demonteren van de bobine(s) op dat u deze verticaal naar boven trekt. Zit de bobine vast, probeer hem dan absoluut niet te verdraaien of eruit te wrikken (onherstelbare schade aan de bougie).

Vervangingsdeel: bobine (Hella-nr.: 5DA 006 623-771)

Flits-info