



VW Polo

Type: 6N1 | 6NF

Bouwjaar: 1994

Interieurventilator werkt niet

Als bij bovengenoemde voertuigen de interieurventilator uitvalt, kan dit worden veroorzaakt door een doorgebrande voorschakelweerstand.

Water tussen het pollenfilterelement en het afdichtvlak van het watercompartiment kan er bij lage temperaturen toe leiden dat de ventilatormotor vastvriest. Hierdoor brandt de voorschakelweerstand door als de ventilator is ingeschakeld. Wanneer u de voorschakelweerstand gaat vervangen, dient u ook de afdichting van het watercompartiment te controleren. Let vooral op uitstekende pakkingen, wasresten, vervormde pakkingen en losse schroefverbindingen.