



## **Alfa Romeo 147, alle versies met zijdelingse airbags**

### **Oplichten van de airbaglamp**

Wanneer een klacht zich voordoet over de hierboven vermelde storing dan kan de stekker van de airbag-kabelstreng de oorzaak zijn (zie afbeelding). Bij veranderingen aan de zitpositie wordt de stekkerverbinding trekbelast. Door een slechte installatie en de gebrekkige bevestiging van de kabelstreng komt de stekkerverbinding dan los te zitten en wordt het elektrische contact onderbroken.



**Aangezien het om het airbag systeem gaat moeten de desbetreffende veiligheidsvoorschriften in acht genomen worden.**

In dit geval als volgt te werk gaan:

- De minpool van de batterij afklemmen
- De houder van de kabelstreng door een draaiing naar voren en door het uithaken aan het draaipunt van het onderste deel van het zitframe scheiden
- De stekkerverbinding samendrukken
- Vervolgens moet de kabelboom zoals in de desbetreffende afbeelding gelegd en met plastic kabelverbinders bevestigd worden



- De houder opnieuw in omgekeerde volgorde monteren
- De handelingen ook bij de tweede voorstoel uitvoeren
- De batterij aansluiten en het foutengeheugen wissen.