



## **Alfa Romeo 147**

### **Bouwjaar 02-2002 – 07-2002**

# **Alle uitvoeringen met het stuur rechts en met ESP**

### **ABS/ESP-controlelampje en indicatie op het display gaan branden**

De bovenstaande storing kan worden veroorzaakt door de software van de ESP-regeling in combinatie met een onjuiste basisinstelling van de rempedaalschakelaar of een defecte rempedaalschakelaar. De software van het ESP-regelapparaat analyseert op verschillende manieren de signalen van de dubbele functie van de rempedaalschakelaar bij de pedalen. In sommige gevallen wordt de evaluatie van de gegevens door het regelapparaat als fout geïnterpreteerd en dan geregistreerd als 'fout druksensor'. Deze storing treedt nog sneller op wanneer de basisinstelling van de rempedaalschakelaar niet langer correct is. In dit geval gaat u als volgt te werk:

- Met het diagnose-testapparaat de foutmelding wissen.
- Het rempedaal optillen tot dit merkbaar wordt vastgezet.
- Laat het rempedaal los en controleer of de remlichten niet branden.
- Wanneer de storing nog altijd optreedt, moet worden gecontroleerd of de rempedaalschakelaar goed functioneert (beide contacten in de rempedaalschakelaar) en eventueel moet deze worden vervangen.

Vanaf juli 2002 is een nieuw regelapparaat met andere software ingebouwd.

Flits-info