



Audi A6 (4B) **Alle modellen met parkeerhulp**

Zoemer werkt niet.

Als de zoemer van de parkeerhulp in deze auto's niet functioneert, is de regeleenheid mogelijk defect. In het storingsgeheugen is de melding "Zoeker – kortsluiting naar plus" opgeslagen. In dit geval is de transistor voor het aansturen van de zoemer, in de regeleenheid, uitgevallen. Om dit probleem op te lossen, dient u de regeleenheid voor de parkeerhulp te vervangen. De zoemer zelf hoeft niet te worden vervangen.

N.B.:

Bij auto's vanaf chassisnummer 4B1N120000 is de regeleenheid van de parkeerhulp voorzien van zijn gemodificeerde transistoren. Het probleem kan dan een andere oorzaak hebben.

Flits-info

