



Audi, A3, A4, A6, A8

Airbaglampje gaat branden

Het bovengenoemde probleem kan worden veroorzaakt door een defecte stekkerverbinding tussen de interieur-kabelset en de airbagmodule.

In dit geval moet de stekker worden vervangen door een klemverbinding met vloeimiddel.

Ga als volgt te werk:

- Accu loskoppelen.
- Steckers van alle kabels losmaken.
- Bij de 0,35 mm² kabel ca. 12-14 mm van de isolatie verwijderen en bij de 0,5 mm² kabel ca. 6-7 mm isolatie verwijderen. De kabeluiteinden van de 0,35 mm² kabel voor de helft omvouwen (zie afbeelding).
- Kabeluiteinden in de klemverbinding steken en aan beide zijden samendrukken met een geschikte tang. De isolatie aan de kabeluiteinden mag niet ingeklemd worden!
- Voor het samenkrimpen moet een trekproef worden uitgevoerd, om te controleren of de kabel goed vast zit.
- Aansluitend gebruikt u een heteluchtapparaat (föhn) om de klemverbinding zo lang te krimpen tot aan de uiteinden het kleefmiddel naar buiten komt.
- Accu weer aansluiten en het storingsgeheugen wissen.

