



BMW E 39 tot bouwjaar 09/1995 met velourstoelbekleding

Airbaglampje licht na inschakelen van contact twee minuten op.

Wanneer bij deze voertuigen het airbagcontrolelampje na het inschakelen gedurende twee minuten oplicht en in het storingsgeheugen de storingscode 25

“Stoelbezettingsherkenning – kortsluiting in de stoelbezettingsherkenning” is opgeslagen, wordt dit mogelijk veroorzaakt door de sensormat in de passagiersstoel. In dit geval bevindt de weerstandswaarde van de sensormat voor de stoelbezetting zich buiten de tolerantiewaarde.

Om deze storing te verhelpen, dient u de sensormat te vervangen. Hiertoe gaat u als volgt te werk:

- Schakel het contact uit en ontkoppel de elektrische verbindingen van de passagiersstoel.
- Bouw de passagiersstoel uit en verwijder de bekleding van de zitting.
- Vervang de sensormat.
- Plaats de bekleding van de zitting terug en monteer de passagiersstoel op zijn plaats.
- Sluit de elektrische verbindingen opnieuw aan.
- Wis het storingsgeheugen.

N.B.

Bij deze storing blijft het airbagsysteem ingeschakeld. De passagiersairbag wordt echter ook geactiveerd als er niemand op de passagiersstoel zit.