



BMW

3-serie (E 46)

5-serie (E 39)

7-serie (E 38, E 65, E 66)

Gaspedaalsensor (gaspedaal) klemt.

Als de gaspedaalsensor van deze auto's af en toe klemt, is de gaspedaalsensor mogelijk uitgezet door warmte. De warme lucht van de verwarming, bij de uitstroomopening in de voetenruimte, veroorzaakt deze uitzetting waardoor de gaspedaalsensor soms klem gaat zitten. Om dit op te lossen, dient u het artikelnummer op de achterzijde van de gaspedaalsensor te controleren. Als daar het artikelnummer 1.165.708. staat, dient u de gaspedaalsensor te vervangen door een nieuwe, verbeterde uitvoering.

De benodigde vervangingsonderdelen zijn verkrijgbaar bij de lokale handel.