



BMW E31: 840i

E36: 320i, 323i, 328i, M3

E38: 728i, 735i, 740i

E39: 520i, 535i, 540i

Productieperiode 21-01-97 – 14-03-97

Motoren M52, M62 en S50

Indicatie koelmiddeltemperatuur is onjuist

De bovenstaande storing kan worden veroorzaakt door de koelmiddeltemperatuursensor. Daarnaast kan er sprake zijn van de volgende problemen:

- Problemen bij het starten.
- Slecht stationair draaien.
- Bij voertuigen met een automaat wordt het schakelcomfort beïnvloed.

Door trillingen kan de rand tussen het kunststof stekkerhuis en de messing grondsokkel van de temperatuursensor losraken. Door het binnendringen van water resp. door contactproblemen kunnen vervolgens storingen optreden in het instrumentenpaneel en/of de motorregeling. Doordat het kunststof stekkerhuis scheef staat ten opzichte van de messing sokkel, is deze storing ook optisch goed herkenbaar. In dit geval moet de koelmiddeltemperatuursensor worden vervangen.

Flits-info