



BMW 3-serie (E36) 5-serie (E34) Met de dieselmotoren M41 en M51

Problemen bij de koude start

Het bovengenoemde probleem kan worden veroorzaakt door de DDE-regeleenheid (Digitale Diesel Elektronica). Bij buitentemperaturen $> 0^{\circ}\text{C}$ start de motor slecht. Tijdens het voorgloeien of kort na het starten, licht het controlelampje van de DDE in de cockpit op. De motor draait in de noodloop en de storing "Toerentalsensor onderbroken" wordt opgeslagen. De storing doet zich alleen voor bij lage temperaturen en kan niet worden vastgesteld bij kamertemperatuur. In dit geval dient u de DDE-regeleenheid te vervangen. Het gaat hier alleen om de voertuigen die zijn gebouwd in april/mei 1995 (nummer regeleenheid: FD 564 en 565; het nummer staat op de bovenzijde van de regeleenheid).

Flits-info