



BMW, 3-serie (E36) 5-serie (E34), met de motoren M50-B20 en M50-B25

Onregelmatig stationair draaien

Het bovenstaande probleem kan worden veroorzaakt door een verontreinigde stationairregelklep. Het kan bovendien voorkomen dat de motor uitvalt zodra de airco (extra belasting) wordt ingeschakeld, of dat de auto ermee stopt zodra het toerental naar stationair wordt verlaagd. De stationairregelklep wordt verontreinigd door vuil uit de ontluchting van het motorcarter of door terugstromende gassen uit de verbrandingsruimte.

Dit vuil is te herkennen aan de duidelijke zwarte afzetting. Bij de betreffende voertuigen dient u een nieuwe stationairregelklep en een gemodificeerde luchtslang, met balg (om verontreiniging te voorkomen), in te bouwen. Deze zijn te verkrijgen bij de producent.

Flits-info

