



BMW 3-serie (E 46) met stoel met geheugenfunctie

Limousine, Coupe van 09-99 – 09-2000

Touring van 06-99 – 09-2000

Cabrio van 12-99 – 09-2000

Terugstelling van buitenspiegel is onnauwkeurig.

De bovenstaande storing kan worden veroorzaakt door het regelapparaat (spiegelgeheugen).

Wanneer de achteruitversnelling wordt ingeschakeld, gaat de rechterbuitenspiegel zo ver omlaag, dat de stoeprand zichtbaar wordt. Wanneer de vooruitversnelling wordt ingeschakeld, keert de spiegel vervolgens terug in de oorspronkelijke positie. Bij dit type auto is het echter mogelijk, dat door mechanische afwijkingen in de spiegelaandrijving de spiegel niet meer nauwkeurig wordt teruggeplaatst.

De positie verandert bij iedere nieuwe terugstelling met ca. 2° naar boven. Pas nadat de positieschakelaar voor het stoelgeheugen wordt geactiveerd, keert de spiegel terug naar de oorspronkelijke positie.

In dit geval moet het regelapparaat (spiegelgeheugen) aan de passagierszijde worden vervangen. Om het regelapparaat te vervangen moet de deurbekleding worden gedemonteerd.



Flits-info