



Citroën XM (Y4)

ABS-controlelampje brandt / ABS functioneert niet

Wanneer bij dit type auto de bovengenoemde storingen optreden, worden deze vaak veroorzaakt door corrosie in de verbindingsstekkers van de ABS-sensoren. Door binnengedrongen vocht corroderen de stekkerverbindingen. Het vocht trekt meestal diep in de kabeldraden en veroorzaakt overgangsweerstanden. Om deze reden wordt afgeraden de stekkerverbinding te repareren.

Controleer bij functiestoringen alle stekkerverbindingen en ABS-sensoren op weerstand. Bij de sensoren gaat het om inductieve sensoren met een weerstandwaarde van 1100 (+/- 110) ohm.

Nieuwe ABS-sensoren vindt u in de elektronica-catalogus van Hella.

Hella ABS-sensor voor:
Artikelnr.: 6PU 009 106-121



Hella ABS-sensor achter:
Artikelnr.: 6PU 009 106-131

