




Ford Fiesta, vanaf 08-95 – 01-01-99 Bouwcode ST tot XC

Meter van de koelvloeistof- temperatuur staat voortdurend voor het rode gebied

De bovenstaande storing kan worden veroorzaakt door de koelvloeistof temperatuursensor. Hoewel de motortemperatuur zich in het normale bereik bevindt, kan deze sensor bij hoge buitentemperaturen een onjuiste waarde aan de meter doorgeven. Door het inbouwen van een aangepaste sensor kan dit probleem worden verholpen.

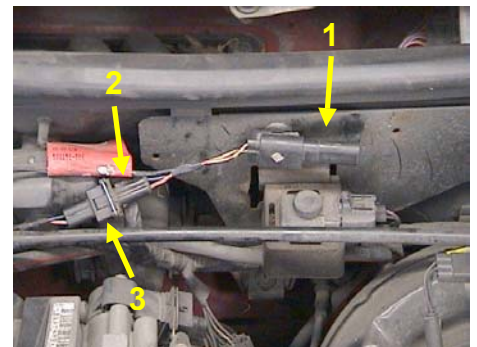

Ga bij het vervangen als volgt te werk:

- Radiocode vaststellen en geprogrammeerde radiozenders noteren.
- Accu loskoppelen.
- Stekker voor de indicatie van de koelvloeistof temperatuur van de sensor verwijderen.
- Sensor demonteren. Houd bij het demonteren de behuizing tegen.
- Nieuwe sensor monteren en met 8 Nm vastzetten.
- Sensorstekker van kabel verwijderen, kabeluiteinden isoleren en aan de kabelboom bevestigen.
- Diode (pos. 1) met aansluitkabel losmaken uit de houder.
- Stekkerverbinding van de diode (pos. 2) losmaken.
- Diode met kabel verwijderen.
- Stekker (pos. 3) nu direct op de sensor plaatsen.
- Accu weer verbinden.
- Radiocode invoeren en zenders opnieuw programmeren.