



## **Ford Mondeo Met ABS en dubbele vergrendeling (met / zonder TCS) Bouwjaar 01-1997 tot 08-1998**

### **Waarschuwingslampje voor ABC / TCS resp. ABS / handrem gaat branden.**

Wanneer bij dit type auto het waarschuwingslampje voor ABS / TCS (indien uitgerust met TCS) of voor ABS / handrem (bij voertuigen zonder TCS) gaat branden en de foutcode A143 wordt aangegeven, dan ligt de oorzaak hiervan mogelijk in een spanningsstijging in het ABS-regelapparaat. Door deze spanningsstijging diagnosticeert het regelapparaat een EPROM – fout die leidt tot het gaan branden van het waarschuwingslampje. Om de storing op te lossen moet op de diagnosestekker een weerstand (2,2 kOhm) worden gesoldeerd tussen pin 7 en pin 16. Ga hiervoor als volgt te werk:

- Radiocode noteren en de accu loskoppelen.
- De diagnosestekker losklikken uit de bekleding van de voertuimte aan de bestuurderszijde.
- Wit/blauwe kabel van pin 7 ca. 1 cm vanaf de stekker, en de oranje kabel van pin 16 ca. 5 cm vanaf de stekker ontdoen van de isolatie (**kabels niet doorsnijden**).
- Weerstand conform de kabelkleuren vastsoldeeren.
- Soldeernaden isoleren met isolatietape en de weerstand bevestigen aan de kabelboom.
- De diagnosestekker weer monteren, de accu weer aansluiten en de radiocode invoeren.
- Storingsgeheugen wissen.

