



## **Ford Probe II** **Met 2,5 liter 24V- of 2,0 liter 16V-motor**

### **Motor slaat af en kan niet of slechts met moeite opnieuw worden gestart.**

Wanneer bij dit type auto de warme motor afslaat en niet of slechts met moeite weer kan worden gestart, wordt dit mogelijk veroorzaakt door een onderbreking in het contact. Deze onderbreking bevindt zich tussen de verdeelstator en het bobineschakelcircuit in de ontstekingsverdeler. Om de storing op te lossen moeten bij de 2,5 liter motor de stator en de bobine worden vervangen, en bij de 2,0 liter motor alleen de stator.

Om de stator en eventueel de bobine te vervangen moet de ontstekingsverdeler uit elkaar worden genomen.

Let bij de 2,0 liter motor tijdens de demontage op de uitlijning van de rotor, zodat deze bij de montage weer in dezelfde positie kan worden gebracht.

Bij de 2,5 liter motor moet tijdens de montage van de bobine worden opgelet dat alle stekkerverbindingen goed zijn verbonden.