



Lancia Lybra, alle modellen met ESP

Branden van de ESP controlelamp

Als de bovengenoemde storing zich voordoet, kan de oorzaak liggen bij de stuuruitslagsensor. Telkens na het loskoppelen en weer aansluiten van de voedingsspanning voor de stuuruitslagsensor, b.v. bij het verwisselen van de accu of het vervangen van zekering nr. 12 in de zekeringkast, licht de ESP controlelamp op in de display.

Ga hierbij als volgt te werk:

- Auto moet stilstaan en de contactsleutel in de positie „Stop”
- Stuurwiel in de centrale positie
- Wacht 5 seconden en start dan de motor
- Draai het stuurwiel een halve slag naar links
- Draai het stuurwiel terug naar de centrale positie en draai het een halve slag naar rechts
- Draai stuurwiel naar centrale positie
- Beweeg de auto over een korte afstand rechtuit (ongeveer 10 meter)

De stuuruitslagsensor is nu correct afgesteld en de controlelamp gaat uit. Nu moet de foutcode uit het geheugen worden gewist.