



## **Mercedes Benz W 170, 202, 203, 208, 210**

### **Functiestoring in het bovenste bedieningsveld van de middenconsole**

Wanneer de bovenstaande storing optreedt, kan deze worden veroorzaakt door een slecht elektrisch contact van het bedieningsveld (zie afbeelding). Er kan niet goed contact worden gemaakt met de elfpolige koppeling van de schakelaargroep (S6/1) in het bedieningsveld. Daardoor is het mogelijk dat de stoelverwarming, interieurvergrendeling, alarmknipperlichtinstallatie en de schakelaarverlichting niet functioneren. Door een ribbel die rondom de koppeling loopt, stoot de middelste vergrendeling van het stoelverwarmingsregelapparaat (N25/5) hier tegenaan en verhindert zo een goede zitting en betrouwbaar contact van de schakelaargroep.

In dit geval moet het bedieningsveld worden gedemonteerd. Vervolgens de koppeling losmaken en de middelste vergrendeling van het regelapparaat van de stoelverwarming lossnijden. Koppeling weer aansluiten en het bedieningsveld inbouwen. Controleren of de schakelaars goed functioneren.

