



Mercedes Benz C 230 Kompressor SLK 230 Kompressor

Vermogensverlies bij hoge motorbelasting, motorcontrolelampje licht op.

Als de motor van deze auto's bij hogere belastingen vermogen verliest en het motorcontrolelampje oplicht, wordt dit mogelijk veroorzaakt door de luchtmassameter. In het storingsgeheugen kunnen de foutcodes P0170 en P0100 zijn opgeslagen. De problemen worden veroorzaakt door een olielaagje op het meetelement van de luchtmassameter. Dit olielaagje wordt veroorzaakt door een verstopte slang of slangaansluiting van de carterontluchting. Deze slang en slangaansluiting bevinden zich tussen het kleppendeksel en de olieafscheider. Door de verstopping werkt het ontluchtingssysteem niet goed en komt er via de aanzuigslang olie bij de luchtmassameter.

Om dit op te lossen, dient u de slang, de slangaansluiting en de luchtmassameter te vervangen.