



Opel Agila met motor Z10XEP Corsa C met motoren Z10XEP, Z14XEP Modeljaar 2004

Motorcontrolelampje licht op

Dit probleem wordt mogelijk veroorzaakt door corrosie in de kabelstekker van een lambdasonde. Onder bepaalde omstandigheden kan er water in de kabelbundel van het inspuitstelsel komen. Dit veroorzaakt vervolgens corrosie op de stekkercontacten van de monitorsonde. Bovendien kunnen met betrekking tot de monitorsonde de foutcodes P0141 en P0136 zijn opgeslagen. In sommige gevallen kunnen met betrekking tot de sonde van de voorkatalysator ook de foutcodes P0130 en P0135 zijn opgeslagen. Als de corrosie nog niet zo sterk is, kunt u de stekkercontacten reinigen. Bij een te sterke corrosie, dient u de monitorsonde te vervangen. Voor het inspuitstelsel levert de fabrikant bovendien een set verbeterde motorkabels. Om te voorkomen dat het probleem zich opnieuw voordoet, dient u deze kabels ook te vervangen.