


## Opel Agila bouwjaar 2001-2003 met de motoren Z10XE | Z12XE


### Motor heeft geen vermogen en schokt

De bovenstaande storing kan worden veroorzaakt door een defecte luchtmassameter. Bovendien wordt de foutcode P0170 (storing mengselregeling) vastgelegd. Via het inlaatsysteem wordt waternevel aangezogen en hierdoor gaat het sensormembraan van de luchtmassameter kapot. In dit geval moet de luchtmassameter worden vervangen en er moet een extra afdichting onder de motorkap worden ingebouwd.

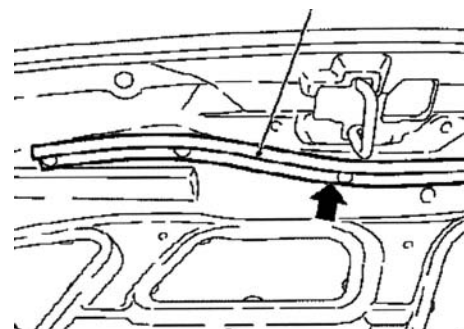

Afb. 1

- De luchtmassameter vervangen.
- De afdichting van de motorkap tot de derde bevestigingsklem losmaken en afsnijden (zie afb. 1).
- Nieuwe afdichting met beide bevestigingsklemmen aan de motorkap bevestigen (zie afb. 2). Let daarbij op, dat het klevende bevestigingsvlak van de dichting gelijkmatig op de motorkap wordt gedrukt.
- Storingsgeheugen wissen.

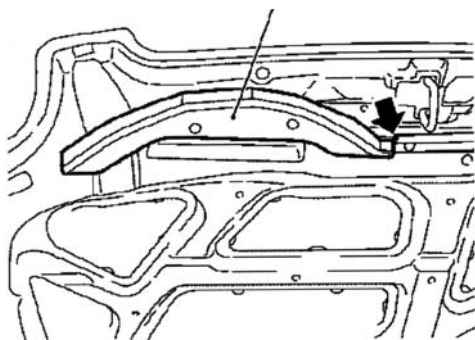

Afb. 2