



Opel Meriva bouwjaar 2003-2004 met de motoren Z16XE | Z16SE

Controlelampje van de motorelektra brandt

De bovenstaande storing kan worden veroorzaakt door de zekering F 15. Bovendien worden de foutcodes P1500 en P1550 A+B (smoorklepinstelling uitgevallen) in het storingsgeheugen vastgelegd en de motorregeling gaat over naar de noodloop. Door een loszittend contact bij de zekering F 15 wordt een kortstondige onderbreking van de stroomvoorziening van het motorregelapparaat veroorzaakt. In dit geval moet de zekering worden verwijderd. De insteekopening van de zekering moet worden gecontroleerd op eventuele beschadigingen en vuil, en indien nodig worden hersteld. Na de reparatie moet het storingsgeheugen worden gewist.

Flits-info

