



Opel Astra G, Zafira, Vectra B, Corsa C, bouwjaar 2001

Opel Meriva, Vectra C, bouwjaar 2003

Met de motoren Z18XE, Z18EL, Z18XEL

Motor loopt slecht, reageert slecht op het gas, motor slaat af

De bovenstaande problemen kunnen worden veroorzaakt door een vervuilde smoorklepbediening. Bovendien kunnen ook een verhoogd stationair toerental en de geregistreerde foutcodes P1525, P1526, P1550, P1555 worden vastgesteld. De vervuilingen hebben tot gevolg dat de smoorklep niet meer volledig sluit.

In dit geval gaat u als volgt te werk:

- Motorafdekking en aanzuigleiding demonteren. Elektrische verbindingen losmaken van de bediening.
- Smoorklepbediening demonteren.
- Smoorklep met de hand openen.
- Smoorklep en wanden schoonmaken met een schone doek. Gebruik hiervoor een geschikt reinigingsmiddel.
- Smoorklep een paar keer met de hand heen en weer bewegen.
- Controleren of alle onderdelen goed zijn schoongemaakt, de handelingen eventueel herhalen.
- Smoorklepbediening met nieuwe pakking inbouwen.
- Monteer de onderdelen weer in omgekeerde volgorde.
- Aanpassingswaarden voor de smoorklepregelaar moeten opnieuw worden ingeleerd. Hiervoor moet het contact minimaal vijf seconden worden ingeschakeld.