



## Opel, verschillende modellen

### De bevestigingsschroef van de nokkenassensor komt los

**Betr. voertuigen:** Corsa B 93 – 5/99  
Tigra 95 – 99  
Astra F 92 – 98  
Astra G 98 – 99  
Vectra B 96 – 98  
Zafira 99

**Motoren:** 1,4 L en 1,6 L

**Motorcode:** X14XE, X16XE, X16XEL, C16XE

Indien klanten de volgende klachten uiten, bijvoorbeeld een verhoogd brandstofverbruik, geen volledig motorvermogen en oplichtende motorcontrolelamp, dan kan de oorzaak hiervoor de nokkenassensor zijn. Door een te korte bevestiging en diens te gering aantrekkoppel komt de sensor los te zitten. Daarom vindt geen signaaltransmissie meer plaats en komen de hierboven vermelde symptomen tot uiting.

Een langere schroef (18 mm), die met vastzetmassa ingezet wordt, biedt hier hulp.

Aantrekkoppel: 8 Nm +/- 1Nm

Vanaf motor nr. 20G98790 (Szenogthard) en 02JZ9679 (Bochum) wordt een 18 mm Torx-schroef gebruikt.