



## **Opel Omega-B**

### **ABS-lampje gaat branden, foutcode 33 in het ABS-regelapparaat.**

Wanneer bij dit type auto het ABS-lampje gaat branden en de foutcode 33 in het regelapparaat is geregistreerd, dan wordt dit mogelijk veroorzaakt door een defecte massaverbinding.

Het gaat hierbij om de massaverbinding van het regelapparaat. Deze massaverbinding wordt tot stand gebracht door de bevestigingsschroeven van het regelapparaat op de hydroaggregaat.

Om de storing op te lossen moeten de bevestigingsschroeven worden losgedraaid en verwijderd, en vervolgens moeten de schroefdraad en schroeven worden gereinigd.

Daarna moet het storingsgeheugen worden gewist en moet worden gecontroleerd of het systeem correct functioneert.