



Opel Vectra B Met motor X18XE, X20XEV

Motorcontrolelampje licht op, motor slaat af bij stationair toerental en start slecht.

Deze problemen worden mogelijk veroorzaakt door de stekkerverbinding van de luchtmassameter. Door trillingen ontstaat er op de stekkercontacten van de luchtmassameter zgn. "wrijvingscorrosie" die contactproblemen veroorzaakt. Om de problemen goed op te lossen, dient u de stekkercontacten in de stekker van de luchtmassameter te vervangen en een nieuwe luchtmassameter in te bouwen. Om te voorkomen dat deze problemen zich opnieuw voordoen, dient u de stekker van de luchtmassameter met twee kruiselings geplaatste kabelbandjes vast te zetten. Verder dient u erop te letten dat de isolatie van de motorkap niet op de stekkerverbinding drukt.