



Renault Twingo (X06) Vanaf bouwjaar 09-1998

Airbaglampje licht op

Dit probleem wordt mogelijk veroorzaakt door de regeleenheid van de airbag en kan ontstaan door de gevoeligheid van de regeleenheid voor elektromagnetische invloeden. Daarom dient u de klant eerst te vragen of hij een mobiele telefoon in de auto gebruikte toen het controlelampje oplichtte. Als dit het geval is, dient u het onderdeelnummer van de airbagregeleenheid te controleren. U kunt dit nummer uitlezen met behulp van een diagnosetester. Bij de volgende onderdeelnummers:

82 00 018 833

82 00 018 835

82 00 111 668

dient u de stekerverbinding op de airbagregeleenheid te omwikkelen met een speciale kopertape. U kunt deze tape verkrijgen bij de autoproducent. De regeleenheid bevindt zich onder de bekleding van de middenconsole (voor de schakelhendel).

A: Airbagregeleenheid

B: Kopertape

C: Stekker

