



## Rover 75

### ABS-controlelampje licht op

Bij deze auto's kan het gebeuren dat het ABS- controlelampje na het starten van de motor permanent blijft branden. Dit geldt vooral voor de auto's tot chassisnummer: RJ 138975. De storing ontstaat vaak door water in de ABS-regeleenheid. Door de capillariteit stijgt vocht via de kabelboom van de voorste ABS-sensoren naar de ABS-unit omhoog. Om dit probleem op te lossen, dient u te controleren of de aansluitingen van de ABS-unit en de sensoren vochtig zijn. Indien nodig dient u de voorste ABS-sensoren (afbeelding) te vervangen. Passende sensoren vindt u in het elektronicaprogramma van Hella (artikelnr: 6PU 009 106-351).

