



Saab 9-3 **Fastback, modeljaar 2000 tot** **chassisnr.: Y2018486** **Cabrio, modeljaar 2000 tot chassisnr.:** **Y7006098**

Slecht lopende motor/ beperkt rijcomfort

Dit probleem wordt mogelijk veroorzaakt door een defect buisstuk. De haakse buis (zie afb.) op het T-stuk, tussen AKF-magneetventiel (regeneratieventiel actief-koolfilter) en het inlaatspruitstuk, wordt bros door omstandigheden als gevolg van het gebruik. In dit geval dient u de buis uit de houder te halen, te controleren en eventueel te vervangen. Op de verbeterde buis is direct naast het onderdeelnummer, op het dikke deel van de buis, een centermerk aangebracht.

