



Skoda Octavia 2.0, vanaf bouwjaar '99 Motorcode AQY, APK, AZH

Problemen bij het starten

De bovenstaande storing kan worden veroorzaakt door de koelvloeistoftemperatuursensor.

Mogelijke gevolgen:

- Problemen bij het starten
- Slechte motorprestaties
- Ongelijkmatig stationair draaien
- Hoger brandstofverbruik
- Motorcontrolelampje gaat eventueel branden



De foutcode 16501 – koelvloeistoftemperatuursensor, kan tevens in het storingsgeheugen zijn geregistreerd.

Gewenste sensorwaarden:

- bij + 20°C motortemp. = 2.50 – 2.67 KΩ
- bij +90°C motortemp. = 215 – 245 Ω

Ga bij het vervangen als volgt te werk:

- Motorafdekking losschroeven.
- Kabelstekker van de sensor trekken.
- Vergrendelingsbeugel naar voren wegtrekken.
- Sensor met dichting verwijderen. Aangezien koelvloeistof uit de opening kan spuiten, moet het vervangen worden uitgevoerd wanneer de motor is afgekoeld. Zo voorkomt u letsel door verbranding.
- Nieuwe sensor en dichting plaatsen.
- Monteer de onderdelen weer in omgekeerde volgorde.